

緊急連絡先

ビアー□(株) 峯岸武史 携帯

090-1477-0771

ビアー□(株) TEL/FAX 0422-69-2081

製造元〔ランプ再生 送付先〕

(株)アイティエス

〒350-1131 川越市岸町2-10-10

エピレーション部 直通TEL

049-247-8825 (平日 9時 ~ 18時)

080-7891-8951 (営業時間外 小山 TEL)

エラーメッセージが出たら…

基本確認事項

- 液晶画面のメッセージを確認してください
- メッセージ左上の番号を確認してください
(番号の表示が無い場合もあります)
- 電源の入切を何度かしてみてください
- アプリケーションを交換してください

【E 0 1の場合】

故障の原因がアプリケーション側であると考えられます。他のアプリケーションと交換して再度電源を入れてください。

【プラグ2 接続不良の場合】

プラグ2 (銀色の細い方のプラグ) がしっかりと刺さっているにもかかわらず、このメッセージが出る場合には、プラグのピン折れが考えられます。別のアプリケーションに交換してください。

【0 7の場合】




故障の原因は通信エラーで、要因が本体側かアプリケーション側であるかは不明です。おそれいりますが、
(1) 電源の入り切りをする
(2) アプリケーションを交換する
(3) アプリケーションを接続しなおすをお願いします。

【水温上昇の場合】

水温が下がるまでお待ちください。

【裏技】

- 温まった水を抜きます
- 冷えた精製水を入れます

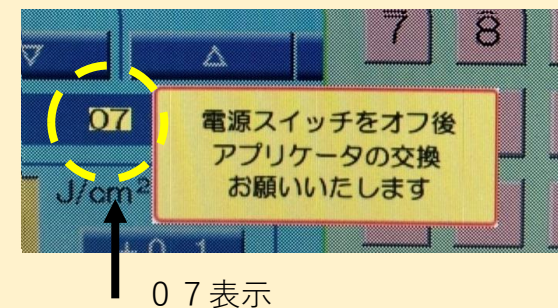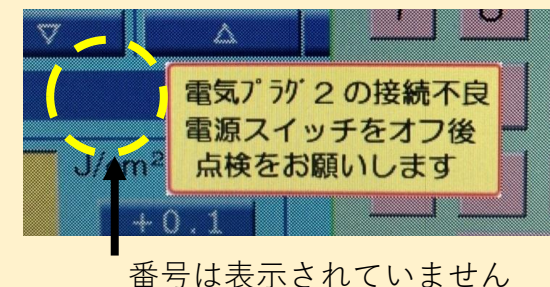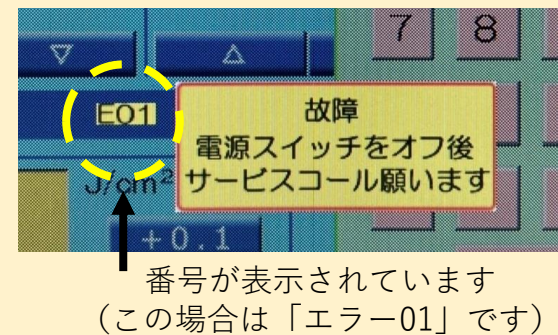

【その他メッセージの場合】

基本確認事項C.D.を繰り返しても正常に作動しない場合には、本体の修理を要する可能性が高いです。おそれいりますが、修理依頼のお電話をお願いします。